


Zeichenerklärung

Bestand	Planung
relevante Verkehrszeichen (im Bestand vorhanden)	Abschnitt der Bundesstraße
Merkmale im Bestand	Abschnittskilometrierung
vorgefundene Defizite	Foto zum ausgewählten Defizit
Netzknotenpunkt mit LSA, mit Linksabbiegestreifen	
Netzknotenpunkt ohne LSA, mit Linksabbiegestreifen	



keine Durchgängigkeit des Gehwegs an Zufahrt (Baustellenzufahrt?)

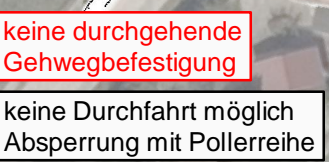

keine durchgehende Gehwegbefestigung

keine Durchfahrt möglich Absperrung mit Pollerreihe



rechtsseitiger Gehweg:
- zu schmal
- zusätzl. Einschränkung Nutzbreite durch Bäume




rechtsseitiger Gehweg:
- zu schmal
- zusätzl. Einschränkung Nutzbreite durch Einbauten

Gehweg:
- zu schmal
- mangelhafter Oberflächenzustand
- zusätzl. Einschränkung Nutzbreite durch Einbauten
- fehlende Beleuchtung



Gehweg:
- zu schmal
- fehlender Sicherheitsstreifen
- mangelhafter Oberflächenzustand
- fehlende Beleuchtung

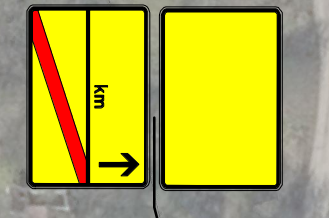

Busbucht ohne Haltestelle

Fehlen von:
- OE-Lösung

Gehweg
- Notwendigkeit prüfen
- zu schmal
- mangelhafter Oberflächenzustand
- fehlende Beleuchtung

fehlt Elemente für Barrierefreiheit im Knotenpunktbereich
- Breite der Wartefläche im Tropfen zu gering



Gehweg:
- zu schmal ab ca. 0+150
- mangelhafter Oberflächenzustand
- fehlende Beleuchtung

fehlt geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen innerhalb der Ortsdurchfahrt

Knotenpunkt
- fehlende Elemente für Barrierefreiheit
- Fußmarkierung, Markierung Fahrbahnbegrenzung prüfen

Führung Radverkehr in beiden Richtungen im Mischverkehr auf der Fahrbahn
generelles Defizit:
bei vorh. Fahrbahnbreiten um ca. 7m ist die Radverkehrsführung auf der Fahrbahn im Mischverkehr zu prüfen

vorhandene Beleuchtung entlang des linksseitigen Geh-/Radwegs

fehlt Elemente für Barrierefreiheit im Knotenpunktbereich

Richtung Herzfelde/Lichtenow

Straßenbauverwaltung Landesbetrieb Straßenwesen Dezernat Planung Ost Straße / Abschnittsnummer / Station: B 1 / 025 bis 220	Untertageblatt: 6 / 1 Lageplan Defizit B 1 OD Tasdorf Maßstab: 1 : 1.000 Datum: 08.02.2023
Defizitanalyse B 1 Streckenzug von A 10 bis Bundesgrenze/Polen	